


KONYHAI MÉRLEG

**Kérjük, hogy a mérleg üzembe
helyezése előtt olvassa el a
használati utasítást.**

1. Üzembe helyezés

Az eszköz tápellátását 1 darab 1 CR2032, 3 V elem biztosítja. Első használat előtt húzza ki az elemtartó rekesz szigetelőcsíkját. Új elemek behelyezésénél ügyeljen a helyes polaritásra.

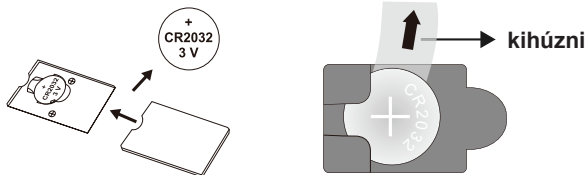

2. Műszaki adatok

- * Nagy pontosságú „tenzométer“ érzékelővel
- * Maximális tömeg 5 000 g, minimális tömeg 5 g
- * Mérési pontosság 1 g
- * Mellékelt elem (CR2032 3 V x 1)
- * Tara funkció (TARE gomb)
- * 4 mértékegység (g/oz/lb/kg)
- * Automatikus nullázás és automatikus kikapcsolás (1 perc után)
- * Gyenge elem jelzés (L 0), cserélje ki az elemeket
- * Túlterhelés jelzés (0 L), a maximális terhelhetőség 5 kg
- * **BEKAPCSOLÁS:** a bekapcsoláshoz érintse meg az **ON/OFF** gombot.
- * **KIKAPCSOLÁS**
- * Automatikus kikapcsolás: 1 perc tétlenség után a mérleg automatikusan kikapcsol.
- * Kézi kikapcsolás: A tápellátás kikapcsolásához nyomja le két másodpercre az **ON/OFF** gombot.

3. Mérés

- 1) Kapcsolja be a mérleget az **ON/OFF** gombbal (mérés mód).
- 2) Állítsa be a kívánt mértékegységet a **„UNIT“** gombbal.
- 3) Helyezze a kívánt tételt a mérőfelületre és mérje le. Mielőtt további tételeket helyezne a mérőfelületre, érintse meg a **„TARE“** gombot. A mérlegen megjelenik a „0“, és az újabb tétel hozzáadása után a kijelző csak a hozzáadott tételek súlyát fogja ábrázolni, az elsőként ráhelyezett tétel súlya nélkül.
- 4) A **„HOLD“** gomb megnyomása után a lemért súly 3 másodpercre megjelenik az LCD kijelzőn. 3 mp után eltűnik.
- 5) Vegye le az összes lemért tételt, a mérleg most a reális negatív súlyt ábrázolja. A nullázáshoz nyomja meg a **„TARE“** gombot.
- 6) Folyadék, liszt stb. méréséhez egy edény vagy tál használata szükséges. Mérés előtt tegyen a mérlegre egy megfelelő edényt, érintse meg a **„TARE“** gombot, a mérlegen megjelenik a „0“. Helyezze az edénybe a mérésre szánt tételleket.

4. Hozzáadás és mérés (Tara funkció)

A mérleget ismételten „0“ értékre lehet állítani további részmennyiségek méréséhez.

- 1) Ehhez érintse meg egyszer a **„TARE“** gombot. A mérlegen újra megjelenik a „0“.
- 2) Adagolja a többi mérésére szánt hozzávalót a mérőlapra vagy az edénybe. A kijelzőn az újonnan hozzáadott tételek súlya látható.

Figyelmeztetés

- * Ezt a folyamatot többször is meg lehet ismételni. Soha ne tegyen a mérlegre egyszerre több, mint 5 kg mérésre szánt tételt.
- * Az edény vagy hozzávalók eltávolítása és a **„TARE“** megnyomása után a kijelző jobb felén újra megjelenik a „0“.

5. A lemért tételek eltávolítása

- 1) Szükség szerint vegyen le a tételeket a mérlegről. Az eltávolított tétel súlyát a kijelző negatív értéként ábrázolja.
- 2) Nyomja meg egyszer a „**TARE**“ gombot, a mérlegen ismét megjelenik a „0“.

6. A mérőfunkció kikapcsolása

A mérleg 1 perc tétlenség után automatikusan kikapcsol.

7. Használati tippek

- * Helyezze egy egyenes, lapos és szilárd felületre a mérleget.
- * A mérleg nem vízálló. Ne tegye ki nedvesség hatásának.
- * A tisztításhoz használjon egy benedvesített szövetet. Ne használjon vegyi vagy súroló hatású tisztítószereket.
- * Ha hosszabb ideig nem használja a mérleget, vegye ki belőle az elemeket.
- * Ügyeljen, hogy a mérleg ne essen le és ne lépjen rá. Ez egy pontos mérőeszköz. Óvatosan használja.