


# **KONYHAI MÉRLEG**

## **HASZNÁLATI UTASÍTÁS**



# 1. Üzembe helyezés

- 1-1. Amint a jobboldali ábra szemlélteti, a mérleget elemmel szállítjuk. Fordítsa meg a mérleget, vegye ki az elemtartó rekesz fedelét, lásd a nyíllal jelölt rész az ábrán.
- 1-2. Húzza ki a szigetelőcsíkot.
- 1-3. Helyezze vissza az elemtartó rekesz fedelét.

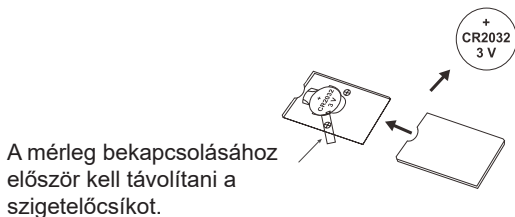

## 2. Funkciók

- 2-1. **BEKAPCSOLÁS:** Érintse meg az ON/Z gombot a bekapcsoláshoz.
- 2-2. **KIKAPCSOLÁS**
  - \* Automatikus kikapcsolás: A mérleg 30 mp tétlenség után automatikusan kikapcsol.
  - \* Kézi kikapcsolás: A tápellátás kikapcsolásához nyomja le két másodpercre az **ON/Z** gombot
- 2-3. **TARE:** Hasznos tara funkció a hozzávalók fokozatos adagolásánál a mérőtálba.
- 2-4. **UNIT:** nyomja meg a „**MODE**“ gombot az egység átváltásához  
g => oz
- 2-5. Alapértelmezett egység: g
- 2-6. Minimális tömeg: 5 g
- 2-7. Maximális tömeg: 5000 g
- 2-8. Túlterhelés jelzés:  $\square L$
- 2-9. Gyenge elem jelzés: kevesebb, mint 2,6 V, ábrázolás:  $\square L_0$
- 2-10. Negatív tömeg jelzés: a reális negatív tömeg jelzése


### 3. Egység megváltoztatása

- 3-1. A mérleg bekapcsolásánál az alapértelmezett egység a g.
- 3-2. A felhasználó meg tudja változtatni az egységet a **MODE** megnyomásával az alábbi módon: g => oz


### 4. Mérés és hozzáadás mérés közben

A tara/nullázás funkció rendkívül hasznos olyan hozzávalók mérésénél, amelyeket nem lehet a mérőfelületre helyezni, mint a liszt vagy a folyadékok, amelyeket egy tartályba kell tölteni mérés előtt.


- 4-1. Helyezze a mérleget egy sima, szilárd felületre, kapcsolja be az **ON/Z** megnyomásával, és várja meg az érték nullázódását.




- 4-2. Tegye a tárgyat vagy edényt a mérlegre, az LCD kijelzőn megjelenik a tárgy vagy edény súlya. Nyomja meg az **ON/Z** gombot.



- 4-3. Adagolja a mérésre szánt tételeket, megjelenik az utoljára lemért tétel súlya.



- 4-4. Távolítsa el az összes lemért tételt, megjelenik a reális negatív súly. Nyomja meg a **ON/Z** gombot a nullázáshoz.



## Megjegyzések

- 5-1. Helyezze egy egyenes, lapos és szilárd felületre a mérleget.
- 5-2. A mérleg nem vízálló. Ne tegye ki nedvesség hatásának.
- 5-3. A tisztításhoz használjon egy benedvesített szövetet. Ne használjon vegyi vagy súroló hatású tisztítószereket.
- 5-4. Ha hosszabb ideig nem használja a mérleget, vegye ki belőle az elemeket.
- 5-5. Ügyeljen, hogy a mérleg ne essen le és ne lépjen rá. Ez egy pontos mérőeszköz. Óvatosan használja.